

以下の手順B1以降に従って作業します。





① 簡単セットアップ以外の アプリケーションをすべ て終了させます。

② 開始ボタンをクリック します。

この画面が表示されないときは?

[スタート] - [ファイル名を指定して実行(R)] を選択し、[名前(O):] に D:\forall EASYSETUP.EXEと入力して[OK]ボタンをクリックしてください (下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

□ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?



ケーブルを接続するコネク タ(①~③のいずれか)を クリックします。

※ 本紙では例として、USBコ ネクタ(①)を選択した場 合の手順を説明します。



※ 画面はUSBコネクタの例です。


[次へ]ボタンをクリックします。



※ 画面はUSBコネクタの例です。

① USBケーブルまたは IEEE1394ケーブルをハ ードディスクに接続します。 コネクタの形と向きに注意してく ださい。

② [次へ] ボタンをクリック します。

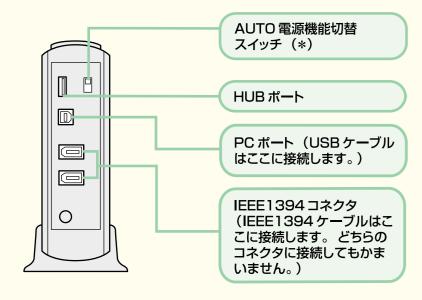

* このスイッチで、AUTO電源機能の有効/無効を切り替えます(AUTO: 有効、MANUAL:無効)。


詳細は、別冊「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

※ 画面はUSBコネクタの例です。 ②上の表示が、消える まで、待って下さい ケーブルをパソコンのUSEコネクタ(シリーズA)に接続してください。 右のような画面が表示されますので、表示が消えるまでお待ちください。 したへをグリッサるとユーティリティをセットアップします。 戻る 中止 次へ


① 下の図のようにUSBケー ブルまたはIEEE1394ケ ーブルをパソコンに接続 します。 コネクタの形と向きに注意し てください。

② [次へ]ボタンをクリック します。


<USBケーブルを接続する場合>

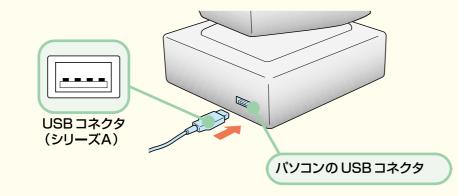


<IEEE1394ケーブルの6ピンコネクタを接続する場合>

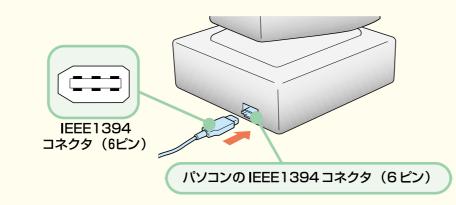

<IEEE1394ケーブルの4ピンコネクタを接続する場合>

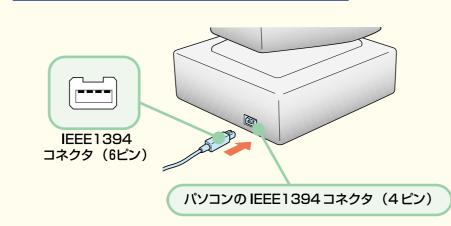

- ※ USBケーブルで接続する場合、USBコネクタに空きがないときは、使 用しているUSB機器を取り外してください。簡単セットアップを起動 した後は、付属のユーティリティCDの入ったUSB接続のCD-ROMド ライブも取り外せます(取り外しても簡単セットアップは動作します) 本製品のHUBポートは、セットアップが完了するまで使用できません。
- ※ USBケーブルで接続した場合に「次の新しいドライバを検索していま す: USB/IEEE1394-IDE Bridge (以下略)」というメッセージが表 示されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックして作業を続行してく ださい。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。
- ※ USBケーブルで接続した場合に「次の新しいドライバを検索していま す:汎用USBハブ(以下略)」というメッセージが表示されたときは、 メッセージに従って汎用USBハブのドライバをインストールしてくだ さい。ただし、次のことに注意してください。
 - ・ [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)] を選択して 🐞 たは、ユーザーズマニュアルを参照してください。 ください。
 - ・ ドライバの検索場所(CD-ROMドライブなど)を指定する画面の 🔎 チェックボックスは、チェックする必要ありません。そのまま〔次 へ>] ボタンをクリックしてください。
- ※ IEEE1394ケーブルで接続した場合に、「コピーするファイルより も新しいファイルがコンピューターに存在します。既存のファイル を使いますか?」というメッセージが表示されることがあります。 その場合は、 [はい(Y)] ボタンをクリックします。

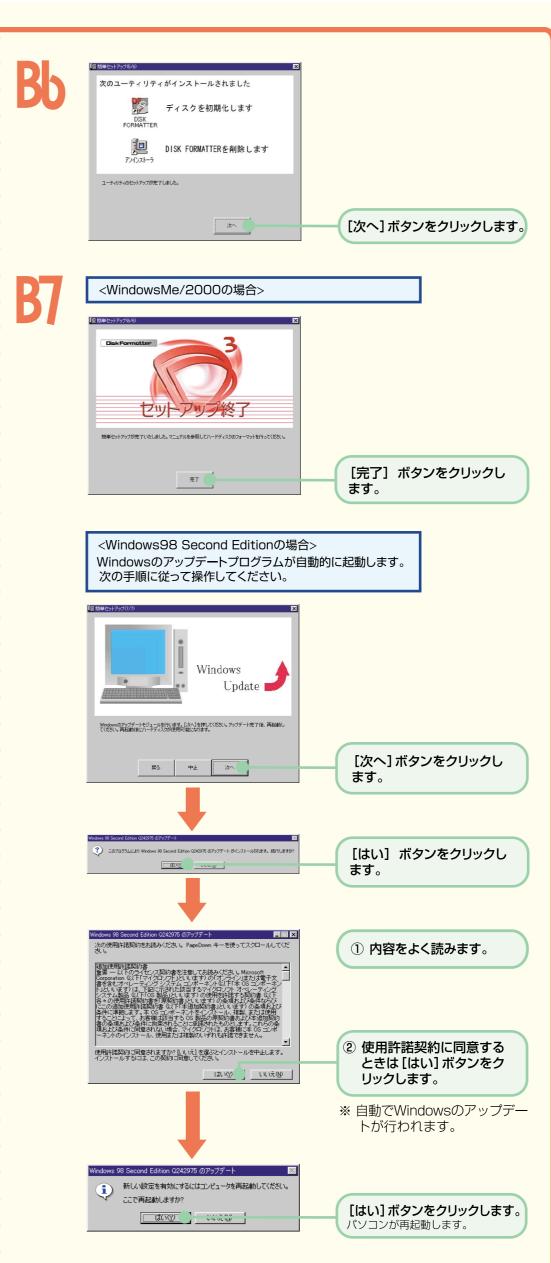

以上で接続は完了です。

つづいてハードディスクをフォーマット(初期化)してください。フォーマットのしか

はじめにお読みください 2001年7月30日 第2版発行 発行 株式会社 メルコ PY00-27035-DM10-02 [2-01]